



苏州市昆腾电子有限公司
SUZHOU CITY KUNTENG ELECTRONIC CO., LTD



用户手册

User Manual

KT-LCD7型电动助力车专用仪表

目 录

前言	4
外形图与尺寸	4
仪表外形尺寸	4
主要材质与颜色	4
接线示意	4
安装说明	4
安装实物图示	5
功能概述	5
仪表显示内容	6
常规操作	6
开机和关机	7
显示界面	7
显示界面一	7
显示界面二	9
显示界面三	9
转把开启显示	10
助力启动显示	11
助力比(或转把)档位切换	11
助推功能	11
巡航功能	12

蓝牙功能	12
开启仪表背光和车灯	12
剩余电量显示	13
单次数据清除	13
自动提示界面	14
故障代码显示	14
用户设置项目	15
常规项目设置	15
最高骑行速度	15
轮径	15
公制和英制单位	16
退出常规项目设置	16
P参数设置	17
P1电机特性参数设置	17
P2轮圈转速脉冲信号设置	17
P3助力控制模式设置	18
P4转把启动设置	18
P5电量监测设置	19
C参数设置	20
C1助力传感器及参数设置	20
C2电机相位分类编码设置	21
C3助力比档位初始化设置	21


C4转把功能设置	22
C5控制器最大电流调整设置	23
C6仪表背光亮度调节设置	24
C7巡航功能设置	25
C8未定义	26
C9仪表开机密码设置	26
C10自动恢复出厂设置	27
C11仪表属性设置	28
C12控制器最低电压调整设置	29
C13控制器ABS刹车及反充电控制参数设置	30
C14助力微调参数设置	31
C15助推速度参数设置	32
L参数设置	33
L1参数设置	33
L2参数设置	34
L3参数设置	34
退出C参数设置	34
参数复制	35
用户设置注意事项	36
版本信息	36

前言

尊敬的用户，为使您能正确的使用KT-LCD7型液晶显示仪表，请详细阅读本使用手册。手册将以图文并茂的方式助您了解和熟悉仪表功能，指导您如何操作仪表、如何设置项目参数、如何实现电机、控制器与仪表三者达到最佳匹配状态，提升电动车电控性能。本手册内容涵盖了仪表的安装、操作、参数设置以及正确地使用方法，帮您解决在实际使用中出现的的问题和故障。

外形图与尺寸


○ 仪表外形尺寸

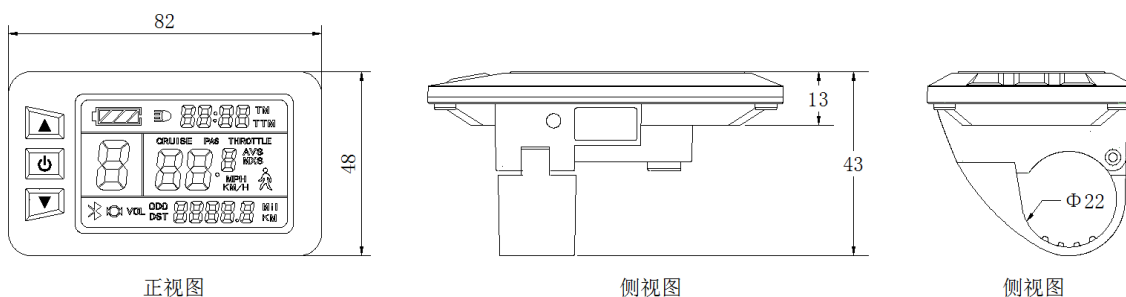

○ 主要材质与颜色

KT-LCD7型仪表外壳主要采用PC材料，外壳颜色为黑灰色。

○ 接线示意

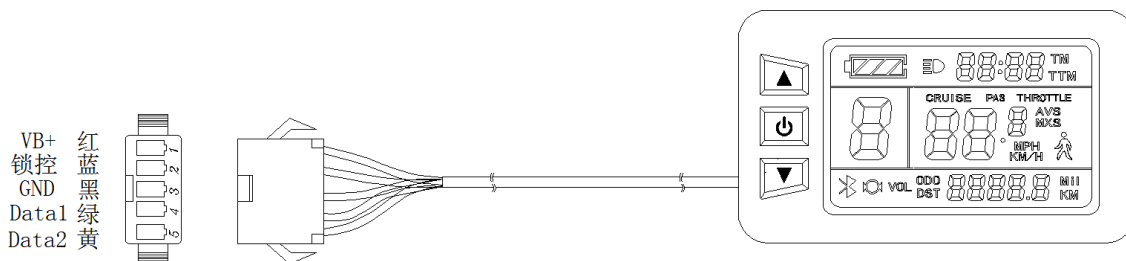

安装说明

将仪表固定在电动车车把上，调整好视角。在车辆断电的情况下，将仪表接插件与控制器对应接插件对插连接。打开电源，电动车和仪

表进入正常运行状态，仪表安装完成。撕去仪表显示面板的保护贴膜。

○ 安装实物图示



功能概述


KT-LCD7型仪表为您提供多种车辆操控和车辆状态数字化显示功能，满足骑行的需要。

- ◇ 骑行时间显示(具有单次骑行时间(TM)和累计骑行时间(TTM)显示)；
- ◇ 骑行速度显示(具有实时速度(KM/H或MPH)显示和单次最高速度(MXS)以及单次平均速度(AVS)显示)；
- ◇ 骑行里程显示(具有单次骑行里程(DST)和累计骑行里程(ODO)显示)；
- ◇ 转把开启(THROTTLE)显示；
- ◇ 助力启动(PAS)显示；
- ◇ 助力比(或转把)档位(ASSIST)切换；
- ◇ 6KM/H助力推行(人)功能；
- ◇ 巡航功能(CRUISE)；

- ◇ 蓝牙功能(📶)；
- ◇ 电池剩余电量(🔋)显示；
- ◇ 电池实时电压(VOL)显示；
- ◇ 刹车状态(🛑)显示；
- ◇ 开启仪表背光和车灯(💡)；
- ◇ 数据清除；
- ◇ 故障代码显示；
- ◇ 用户参数设置；
- ◇ 电源电压24V、36V、48V自动识别和兼容。

仪表显示内容

仪表显示内容如图所示。

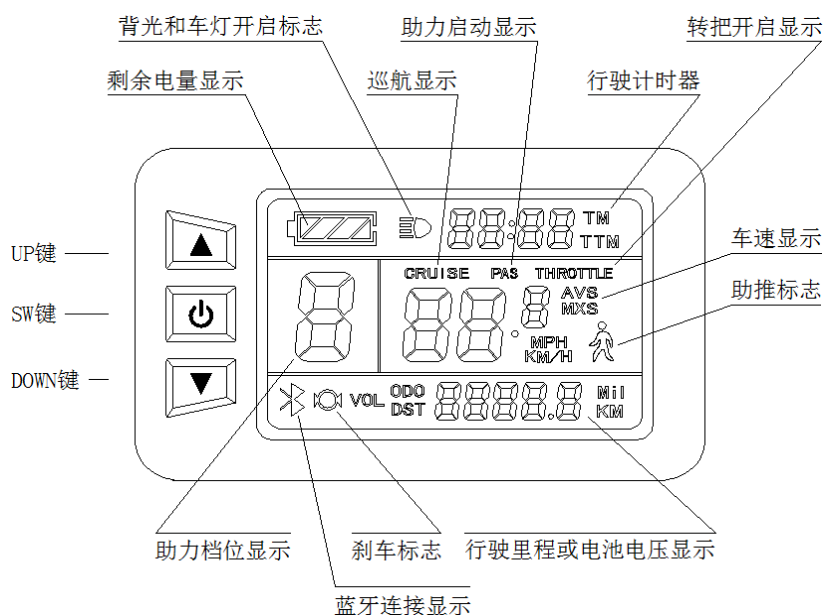

KT-LCD7型仪表面板上设有三键，分别用图符键(替代文字UP)、键(替代文字SW)和键(替代文字DOWN)表示。

常规操作


○ 开机和关机

长按 ⏻ 键(SW)，仪表开机，进入正常运行状态，并提供控制器工作电源。在正常运行状态下，长按 ⏻ 键(SW)，仪表关机，同时关闭控制器工作电源。当车辆停止行驶且连续5分钟未对仪表实施操作，仪表将自动关机并关闭控制器电源。在关机状态下，仪表和控制器的耗电量为零。

○ 显示界面


显示界面一：

仪表开机，进入显示界面一。

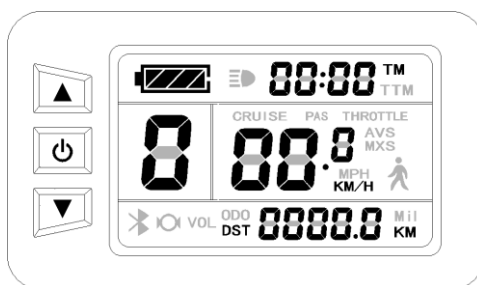


显示界面一


显示界面一的显示内容如下图所示。

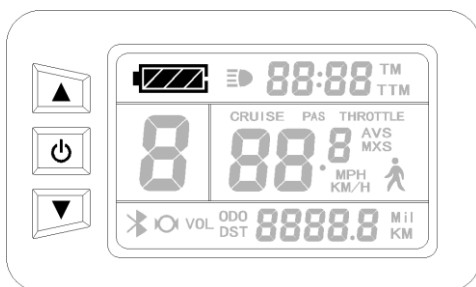


剩余电量显示

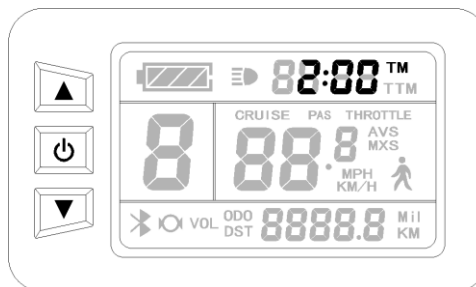


单次骑行时间(TM)显示

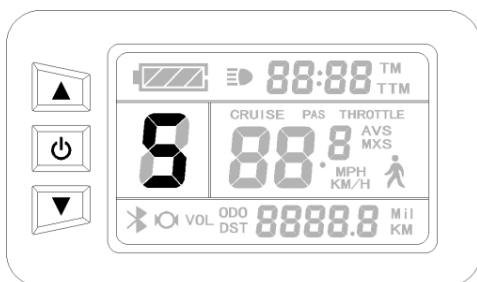


助力比档位 (ASSIST) 显示

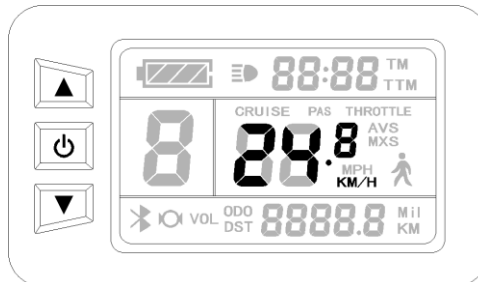


实时骑行速度 (KM/H) 显示

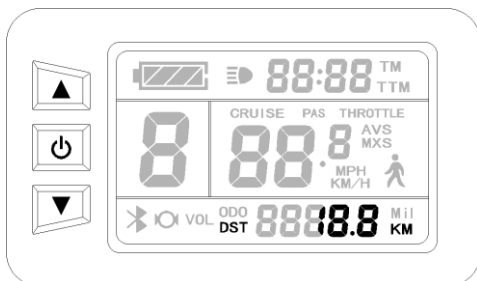


单次骑行里程 (DST) 显示

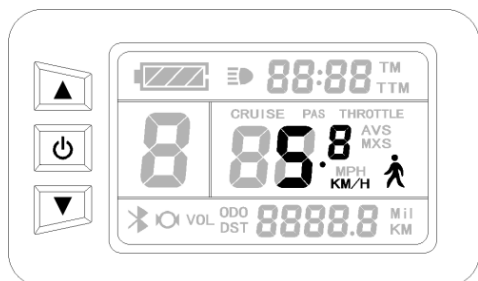


6KM/H助推功能显示

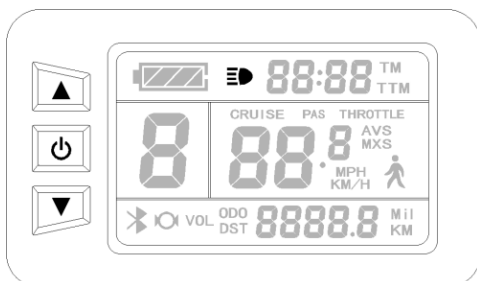


背光和车灯状态显示

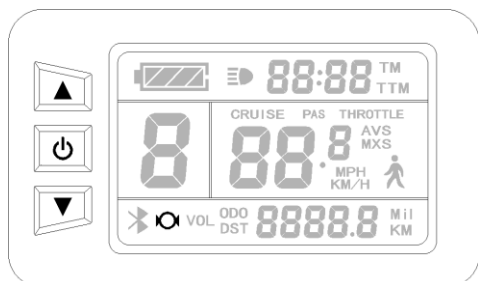


刹车状态显示

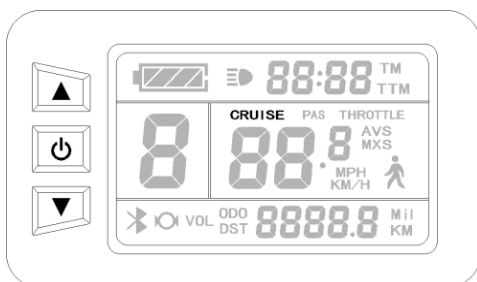


巡航功能 (CRUISE) 显示

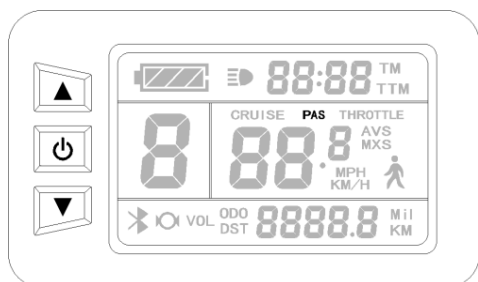

助力启动 (PAS) 显示

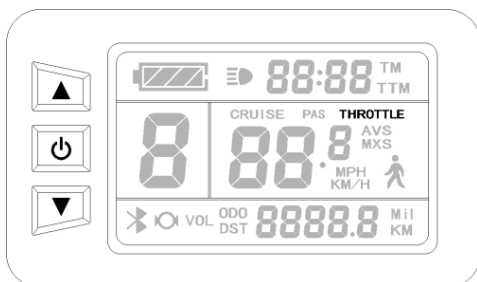


转把开启 (THROTTLE) 显示

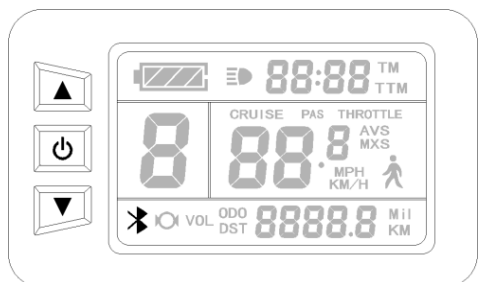

蓝牙连接显示


显示界面二：

在显示界面一，短按 ⏻ 键(SW)，进入显示界面二。

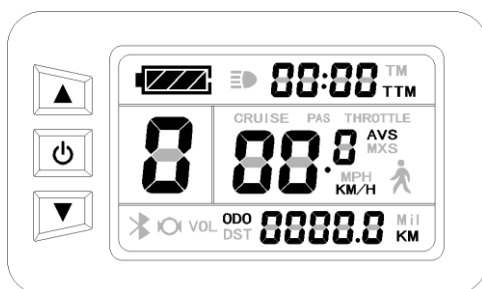


显示界面二


显示界面二的显示内容如下图所示。

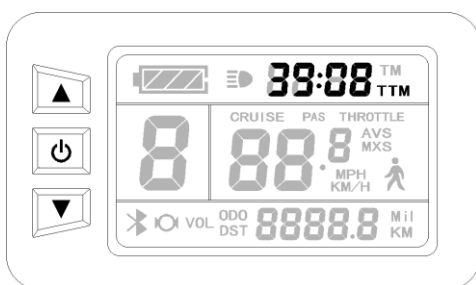

累计骑行时间 (TTM) 显示

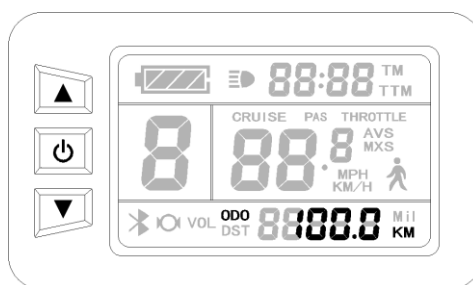

累计骑行里程 (ODO) 显示

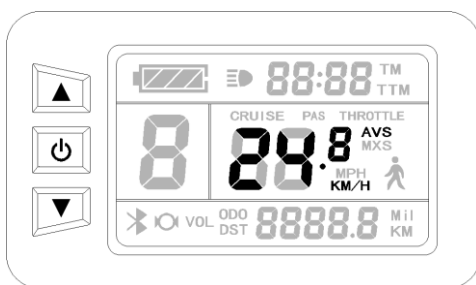


单次平均速度 (AVS) 显示

当车辆在骑行状态下，5秒钟后，仪表将从显示界面二自动返回至显示界面一。


显示界面三：

在显示界面二，短按 ⏻ 键(SW)，进入显示界面三。

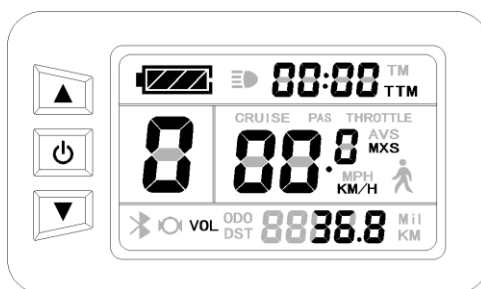


显示界面三

显示界面三的显示内容如下图所示。

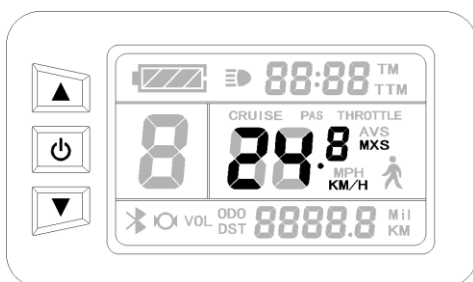


单次最高速度 (MXS) 显示

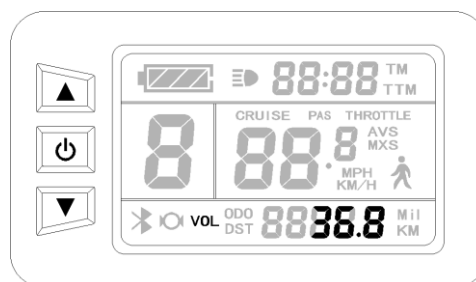

电池实时电压 (VOL) 显示

当车辆在骑行状态下，5秒钟后，仪表将从单次最高速度 (MXS) 显示自动返回至实时骑行速度 (KM/H) 显示，如图所示。

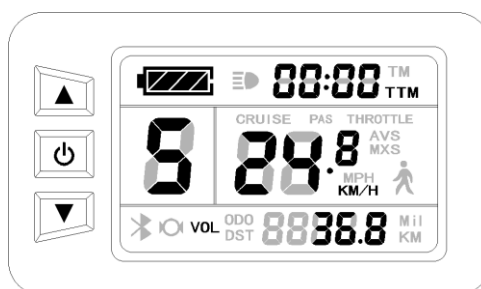


在显示界面三，短按  键 (SW)，仪表将再次进入显示界面一。

在每个显示界面下，如果长按  键 (SW)，仪表关机，同时切断控制器电源。


○ 转把开启显示

仪表在正常运行状态下，旋转转把，显示界面显示转把 (THROTTLE) 开启标志，如图所示。

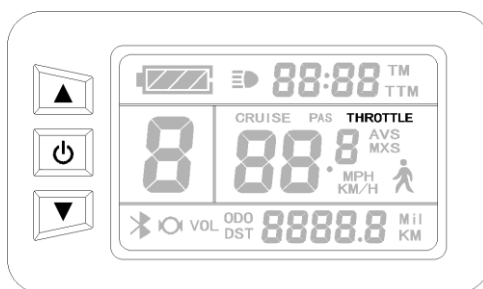


○ 助力启动显示

仪表在正常运行状态下，助力骑行，显示界面显示助力(PAS)启动标志，如图所示。

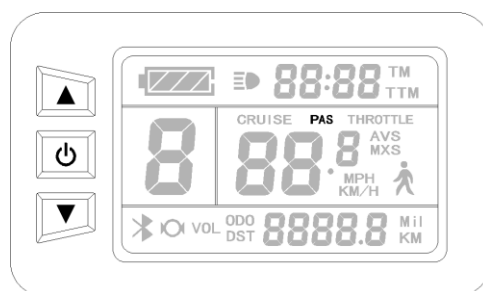

○ 助力比(或转把)档位切换

仪表在正常运行状态下，短按 $\blacktriangle$ 键(UP)或 $\blacktriangledown$ 键(DOWN)，可切换助力比(或转把)档位, 改变电机输出功率。切换范围0-5档，1档为最低功率档，5档为最高功率档。

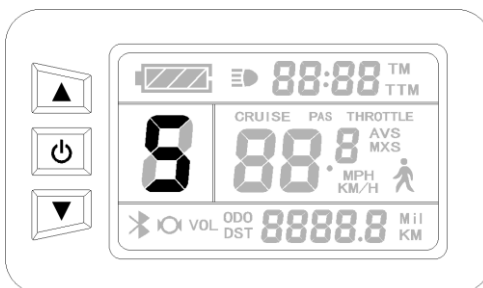


在每次开机时，仪表将自动恢复上次关机时的档位(也可根据用户的要求配置)。当助力比档位为0档时，无助力功能。

○ 助推功能


用户在推行车辆时可使用6KM/H助力推行功能。按住 $\blacktriangledown$ 键(DOWN)，仪表助推功能标志(人)闪烁，车辆以不大于6KM/H的速度行驶。释放 $\blacktriangledown$

键(DOWN)，助推功能撤销。

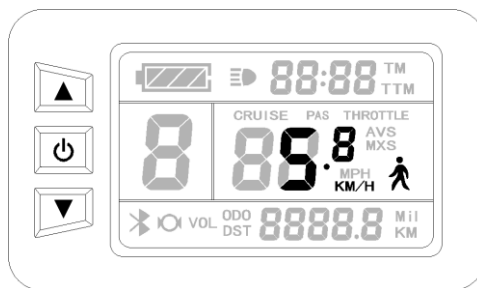


○ 巡航功能

当C7参数设置为1时(参见C参数设置)，仪表开启巡航功能。在车辆行驶速度大于7公里/小时，长按键(DOWN)，进入巡航状态，巡航功能(CRUISE)标志点亮。刹车或按任意键可撤销巡航功能。

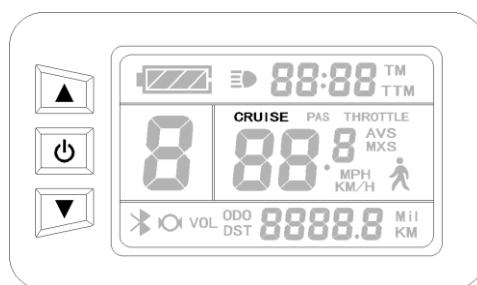

○ 蓝牙功能


当手机与蓝牙模块连接时，蓝牙连接信号打开，蓝牙连接标志()点亮。

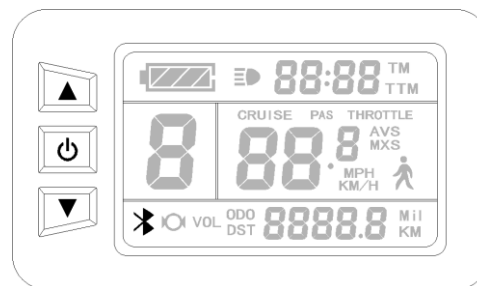

○ 开启仪表背光和车灯

长按键(UP)，仪表开启背光灯，同时开启车辆大灯(控制器需有大灯驱动输出功能)，仪表背光和车灯开启标志()点亮。再次长



按  键 (UP)，背光灯和车辆大灯关闭。

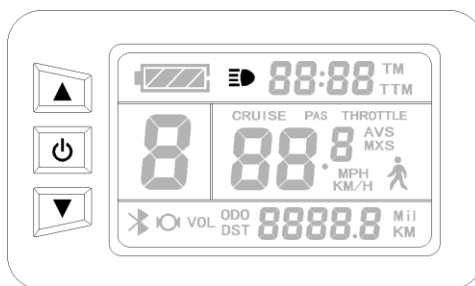

○ 剩余电量显示

仪表与指定控制器配套使用可实现24V、36V、48V电池电量的自动识别。当电池电量大于70%时，仪表四段电量显示均点亮，电池电量下降时，四段电量显示依次熄灭，电量小于15%时，四段全熄灭。


当控制器发生欠压关机时，电量显示框出现闪烁，表示当前车辆已处于欠压停机状态。

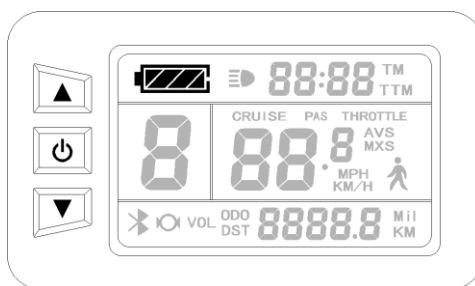

电池电量显示

○ 单次数据清除

仪表开机5秒钟后，在显示界面一，同时按下  键 (UP) 和  键 (DOWN) 约2秒钟，单次骑行时间 (TM) 和单次骑行里程 (DST) 出现闪烁，短按  键 (SW)，二者的记录内容被清除。

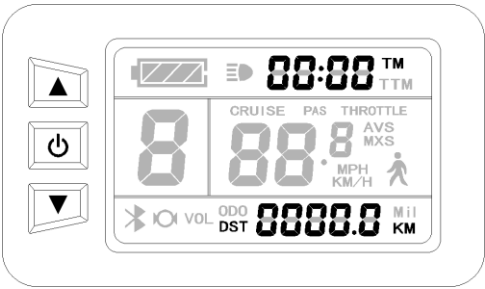


单次数据清除显示

在数据闪烁时，如5秒钟内未对记录内容实施清除操作，仪表将自动返回显示界面一，原记录内容被保留。

○ 自动提示界面

故障代码显示：

当电动车电控系统出现故障时，仪表将显示(闪烁)故障代码。故障被排除，自动退出故障代码显示界面。

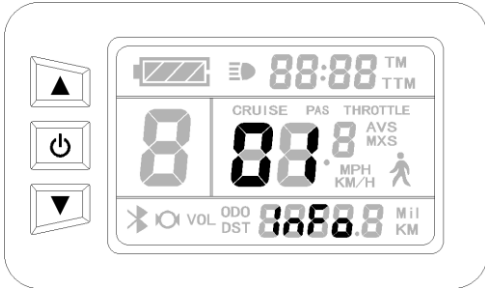

故障代码显示

故障代码定义表：

故障代码	定义
01__info	转把信号异常
03__info	电机霍尔信号异常
04__info	力矩传感器信号异常
05__info	中轴速度传感器故障(适用力矩控制系统)
06__info	电机或控制器有短路故障

用户设置项目


KT-LCD7型仪表用户设置项目：

- ◇ 常规项目设置
- ◇ P参数设置
- ◇ C参数设置
- ◇ L参数设置

常规项目设置

○ 最高骑行速度

在关机状态下，长按 ⏻ 键(SW)，仪表开机。开机后5秒钟内，同时按 $\blacktriangle$ 键(UP)和 $\blacktriangledown$ 键(DOWN)约2秒钟，首先进入最高骑行速度设置界面，此时车速显示栏闪烁。短按 $\blacktriangle$ 键(UP)或 $\blacktriangledown$ 键(DOWN)，可设定最高骑行速度值。最高骑行速度值出厂时设置在25KM/H。当电动车车速超过设定值时，电机将被停止驱动。

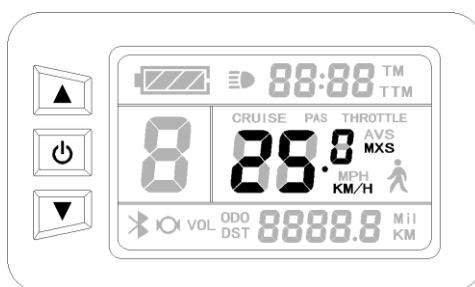


最高骑行速度设置界面

最高骑行速度设置完成，短按 ⏻ 键(SW)，进入下一项设置。

○ 轮径

最高骑行速度设置完成，进入轮径设置界面，此时轮径显示栏闪烁。短按 $\blacktriangle$ 键(UP)或 $\blacktriangledown$ 键(DOWN)，可选定车辆所对应的轮径规格。轮径规格选择范围有5、6、8、10、12、14、16、18、20、23、24、26、

27.5、700C、28和29英寸,共16种。

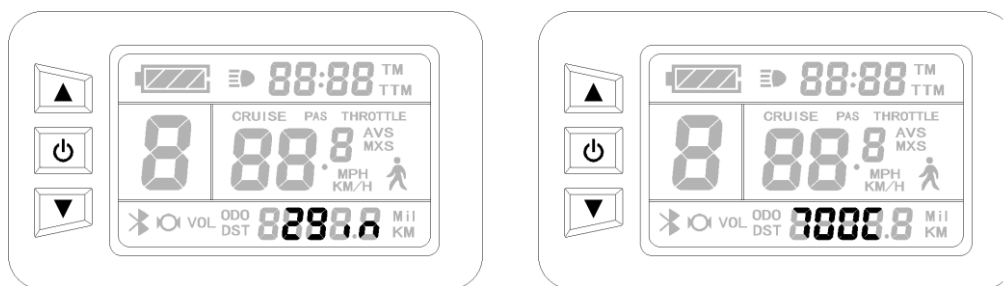


轮径设置界面

轮径设置完成,短按 ⏻ 键(SW),进入下一项设置。

○ 公制和英制单位

轮径设置完成,进入公制/英制单位设置界面,此时车速和里程单位闪烁。短按 ⬆ 键(UP)或 ⬇ 键(DOWN),可同步选择车速和里程公英制单位。

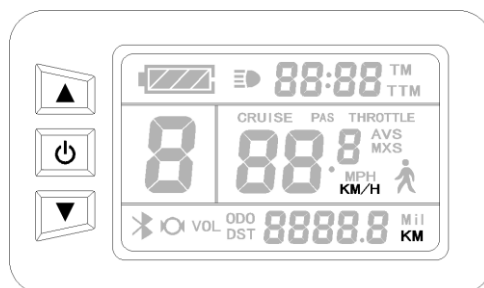

公制/英制单位设置界面

公英制单位定义表:

显示	公制单位	英制单位
车速	KM/H	MPH
里程	KM	Mi l

公英制单位设置完成,短按 ⏻ 键(SW),车速和里程单位停止闪烁。再次短按 ⏻ 键(SW),仪表重新进入最高骑行速度设置界面。或长按 ⏻ 键(SW)约2秒钟,退出常规项目设置环境并保存设定值,返回显示

界面一。


P参数设置

公英制单位设置完成，车速和里程单位停止闪烁。在停止闪烁后1分钟内，同时按▲键(UP)和▼键(DOWN)约2秒钟，进入P参数设置。

○ P1电机特性参数设置

P1 为电机特性参数设置， $P1 = \text{电机减速比} \times \text{转子磁钢片数}$ ，如出现小数，则四舍五入。

进入 P 参数设置后，首先设置 P1 参数，P1 参数栏闪烁。P1 的设置范围在 1-255 之间，短按▲键(UP)或▼键(DOWN)选择。

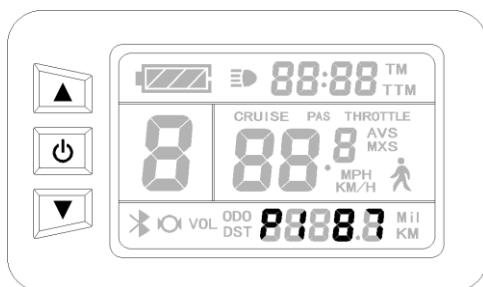


P1 参数设置界面

在P1参数设置界面下，如果时间超过1分钟未对仪表实施按钮操作，仪表将自动返回显示界面一，本次设定值无效。

P1参数设置完成，短按⏻键(SW)，进入P2参数设置界面。

○ P2轮圈转速脉冲信号设置

进入 P2 参数设置，P2 参数栏闪烁。

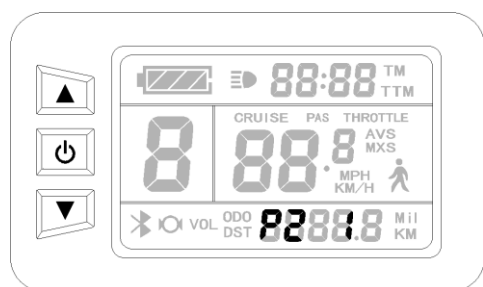

P2 参数设置界面


P2 为轮圈转速脉冲信号设置，车轮转一圈产生 1 个脉冲信号，P2 应设置为 1。车轮转一圈产生 6 个脉冲信号，P2 设置为 6。如果用户未配置轮圈脉冲信号系统，可将 P2 参数设置为 0。P2 的设置范围在 0-6 之间，短按▲键(UP)或▼键(DOWN)选择。

P2参数设置完成，短按⏻键(SW)，进入P3参数设置界面。

务必注意：设置 P2 参数为 0 时，对于内置离合器电机而言，会出现如下缺陷，当电机内转子停止或内转子速度低于外转子时，仪表显示的速度不准确！

○ P3助力控制模式设置

进入P3参数设置，P3参数栏闪烁。

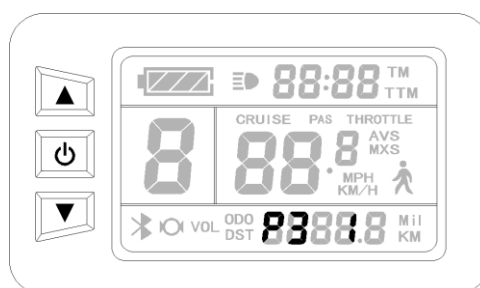


P3 参数设置界面

P3为助力控制模式设置，P3参数设置为1时，助力控制模式为5档“仿力矩控制”模式。P3参数设置为0时，助力控制模式为5档“速度控制”模式。P3参数需要根据所配控制器的功能确定，其设置范围0或1，短按▲键(UP)或▼键(DOWN)选择。短按⏻键(SW)，进入P4参数设置。

○ P4转把启动设置

进入 P4 参数设置，P4 参数栏闪烁。

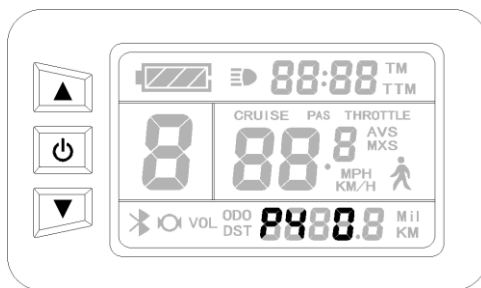


P4 参数设置界面

P4为转把启动设置，P4设置为1时，表示转把为“非零启动”模式，即转把只能在脚踏助力启动后有效。P4设置为0时，表示转把处于“零启动”模式，转把可以直接启动电机。P4的设置范围0或1，短按▲键(UP)或▼键(DOWN)选择。短按⏻键(SW)，进入P5参数设置。

○ P5 电量监测设置

进入 P5 参数设置，P5 参数栏闪烁。

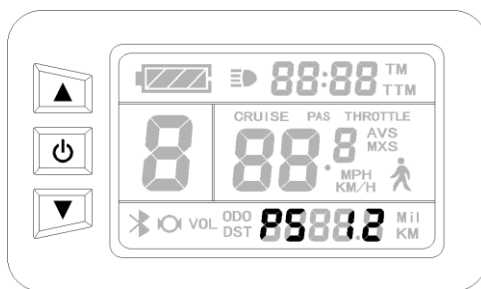

P5 参数设置界面

P5 为电量监测设置，当 P5 等于某一指定参数时，电量监测为“智能电量”模式(该参数根据电池特性确定，普通 24V 锂电一般在 4-11 之间，36V 锂电在 5-15 之间)。P5 的设置范围在 1-40 之间，短按▲键(UP)或▼键(DOWN)选择。


P5参数设置完成，短按⏻键(SW)，P5参数栏停止闪烁。再次短按⏻键(SW)，仪表重新进入P1参数设置界面。或长按⏻键(SW)约2秒钟，退出P参数设置环境并保存设定值，返回显示界面一。也可在停止

闪烁后1分钟内，同时按▲键(UP)和▼键(DOWN)约2秒钟，进入C参数设置。

C参数设置

○ C1助力传感器及参数设置

首先设置C1参数，C1参数栏与PAS标志闪烁。

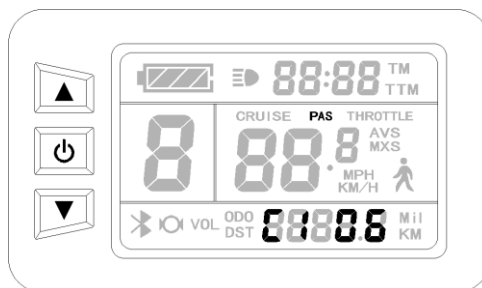

C1参数设置界面

C1为助力传感器及参数设置，其定义见下表。C1的设置范围0-7，C1=4(力矩传感器专用)，短按▲键(UP)或▼键(DOWN)选择。

C1参数定义表：

I 型助力传感器	C1 值	启动灵敏度	II 型助力传感器	C1 值	启动灵敏度
5 信号	00	标准	6 信号	05	标准
	01	较低		06	较低
	02	最低		07	最低
8 信号	00	较高	10 信号	05	较高
	01	标准		06	标准
	02	较低		07	较低
10 信号	00	最高	12 信号	05	最高
	01	较高		06	较高
	02	标准		07	标准



I 型助力传感器波形




II 型助力传感器波形

C1参数设置完成，短按⏻键(SW)，进入C2参数设置界面。

○ C2电机相位分类编码设置

进入C2参数设置，C2参数栏闪烁。

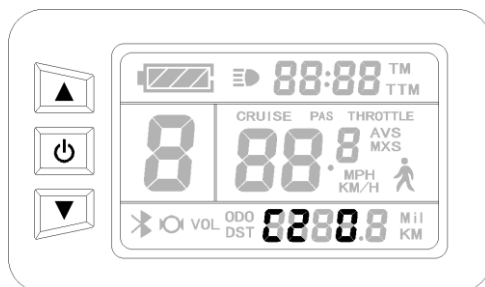


C2参数设置界面

C2为电机相位分类编码设置，在启用正弦波驱动时作为不同相位电机的识别参数，默认值为0。C2设置为0时，表示采用昆腾普通相位电机。设置为某一值时，表示采用某一特定相位电机。C2的设置范围0-1，短按▲键(UP)或▼键(DOWN)选择。

C2参数设置完成，短按⏻键(SW)，进入C3参数设置界面。

○ C3助力比档位初始化设置

进入C3参数设置，C3参数栏闪烁。

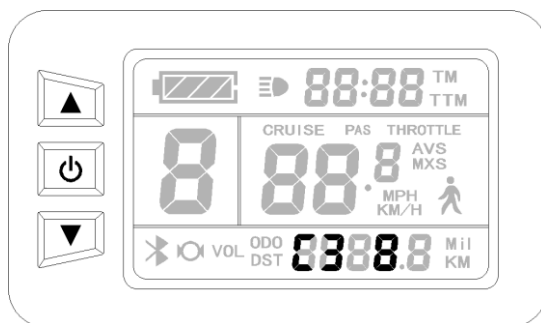

C3参数设置界面

短按▲键(UP)或▼键(DOWN)选择C3参数值。出厂默认值为8。


C3参数值:

C3	参数值含义
0	开机助力档位 ^① 在0档
1	开机助力档位 ^① 在1档
2	开机助力档位 ^① 在2档
3	开机助力档位 ^① 在3档
4	开机助力档位 ^① 在4档
5	开机助力档位 ^① 在5档
6&7	保留
8	开机助力档位默认上次关机时的档位

C3参数设置完成，短按^②键(SW)，进入C4参数设置界面。

○ C4转把功能设置

进入C4参数设置，C4参数栏闪烁。

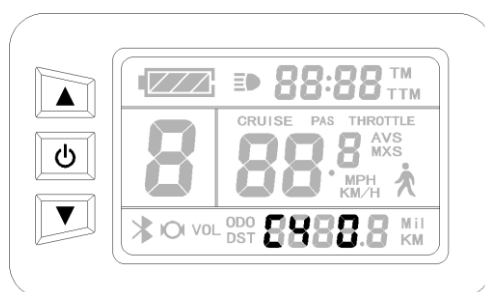

C4参数设置界面

C4为转把功能设置，设置范围0-4，短按^③键(UP)或^④键(DOWN)选择。

C4参数定义表:

C4值	P4=0时	P4=1时
0	零启动	非零启动
1	零启动/转把限速6Km/h	助力前转把6Km/h，助力后全速。
2	零启动/转把指定限速值	非零启动/转把指定限速值。
3	零启动/0档位有效	助力前转把6Km/h，助力后全速。助力停止，返回转把6Km/h。
4	转把按仪表分档位	非零启动，转把按仪表分档位。
5	保留	保留


当C4=2被确认时，“转把指定限速值”闪烁，短按 ▲ 键(UP)或 ▼ 键(DOWN)选择，默认值为20。

当C4=4被确认时，助力档位的“第1档速度占全速的百分比值”闪烁，短按 ▲ 键(UP)或 ▼ 键(DOWN)选择，默认值为50%。其它档位的百分比值自动均分。

C4参数设置完成，短按 ⏻ 键(SW)，进入C5参数设置界面。

○ C5控制器最大电流调整设置

进入C5参数设置，C5参数栏闪烁。

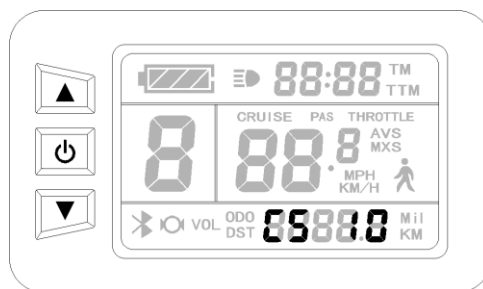

C5参数设置界面

C5为控制器最大工作电流调整（限流值微调）设置，默认值为10，

设置范围0-10，短按键(UP)或键(DOWN)选择。

C5参数定义表：


C5值	最大电流值(A)等于
00	三级缓启动/最大电流值
01	二级缓启动/最大电流值
02	一级缓启动/最大电流值
03	最大电流值 $\div$ 2.00
04	最大电流值 $\div$ 1.50
05	最大电流值 $\div$ 1.33
06	最大电流值 $\div$ 1.25
07	最大电流值 $\div$ 1.20
08	最大电流值 $\div$ 1.15
09	最大电流值 $\div$ 1.10
10	最大电流值

C5设置为10时，最大电流值为控制器的最大工作电流值(即限流值)；设置为9时，最大电流值除以1.1，设置为8时，最大电流值除以1.15，以此类推。

C5参数设置完成，短按键(SW)，进入C6参数设置界面。

○ C6仪表背光亮度调节设置

进入C6参数设置，C6参数栏闪烁。

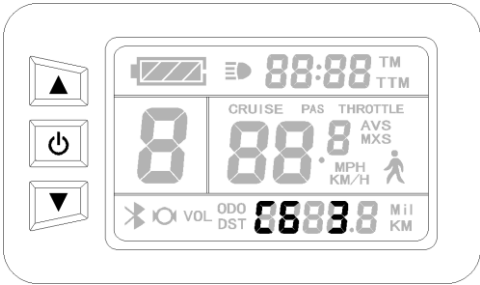

C6参数设置界面

C6为仪表背光亮度调节设置，默认值为3，设置范围1-5，短按▲键 (UP) 或▼键 (DOWN) 选择。


C6参数定义表：

C6值	背光亮度
1	最暗
2	较暗
3	标准
4	较亮
5	最亮

C6参数设置完成，短按⏻键 (SW)，进入C7参数设置界面。

○ C7巡航功能设置

进入C7参数设置，C7参数栏与CRUISE标志闪烁。

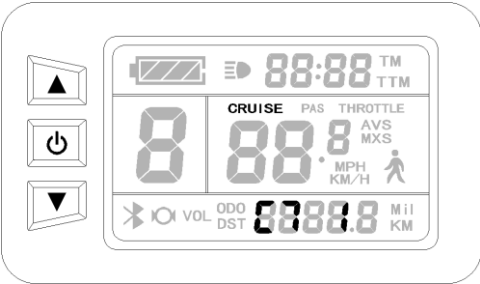

C7参数设置界面

C7为巡航功能设置，设置范围0或1，短按▲键 (UP) 或▼键 (DOWN)

选择。


C7参数定义表：

C7值	巡航功能
0	功能关闭
1	功能开启

C7参数设置完成，短按 ⏻ 键(SW)，进入C8参数设置界面。

○ C8未定义

进入C8参数设置，C8=0。

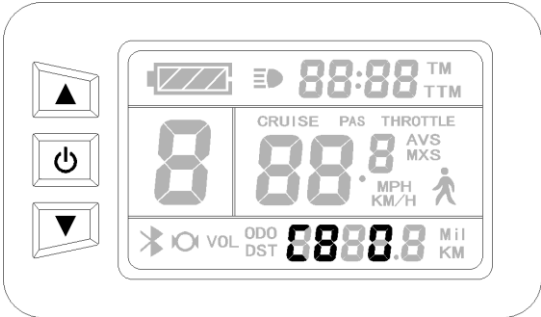


C8参数设置界面

C8暂未定义。短按 ⏻ 键(SW)，进入C9参数设置界面。

○ C9仪表开机密码设置

进入C9参数设置，C9参数栏闪烁。

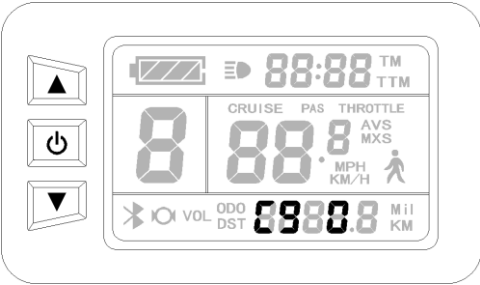

C9参数设置界面


C9为仪表开机密码设置，默认值为0，设置范围0或1，短按 ⬆ 键

(UP)或 $\blacktriangledown$ 键(DOWN)选择。

C9参数定义表:

C9值	开机密码设置
0	功能关闭
1	功能开启

当C9设置为1时,短按 ⏻ 键(SW),表示密码功能开启,此时进入密码设置界面,3位密码设置栏闪烁。

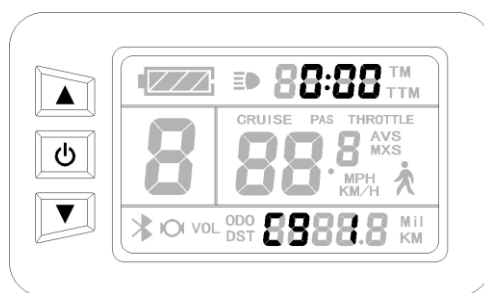

密码设置界面


密码设置位从左至右依次进行,每位设定后短按 ⏻ 键(SW)确认,并进入下一位设置。密码设置范围从000-999,短按 $\blacktriangle$ 键(UP)或 $\blacktriangledown$ 键(DOWN)选择。

务必注意: 如果忘记密码,只能用数据源仪表进行参数复制(参见参数复制)后解码。

C9参数设置完成,短按 ⏻ 键(SW),进入C10参数设置界面。

○ C10自动恢复出厂设置

进入C10参数设置,C10参数栏闪烁。

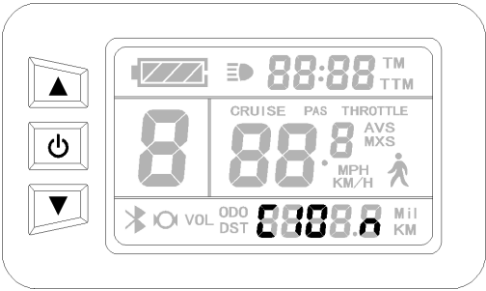

C10参数设置界面

C10为自动恢复出厂设置，默认为n，当仪表需要恢复出厂设置时，C10选择y，短按▲键 (UP) 或▼键 (DOWN) 选择。


C10参数定义表：

C10值	恢复出厂设置
n	功能关闭
y	功能开启

C10选择n，短按⏻键 (SW)，进入C11参数设置界面。

○ C11仪表属性设置

进入C11参数设置，C11参数栏闪烁。

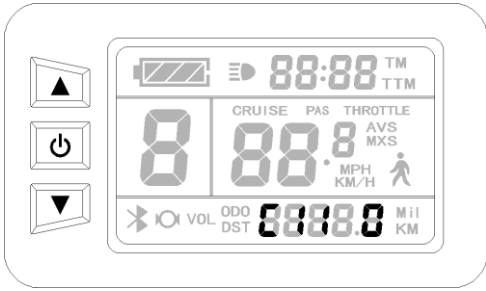

C11参数设置界面


C11为仪表属性设置，设置范围0-2，短按▲键 (UP) 或▼键 (DOWN) 选择。

C11参数定义表：

C11值	仪表属性
------	------

0	仪表使用LCD7新版本通讯协议，不兼容LCD1和LCD2。
1	仪表使用LCD1和LCD2老版本通讯协议，不兼容第二代仪表。
2	仪表作为复制参数的数据源，将参数传送给其它第二代仪表。

当C11选择2时，长按 ⏻ 键(SW)约2秒钟，保存设定值并退出设置环境，此时仪表已作为一台复制参数的数据源(参见参数复制)，在显示界面显示有Sou02标识。

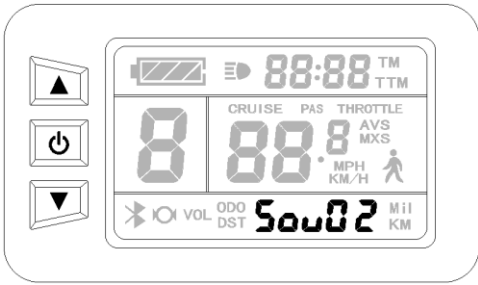


数据源显示界面

C11参数设置完成，短按 ⏻ 键(SW)，进入C12参数设置界面。

○ C12控制器最低电压调整设置

进入C12参数设置，C12参数栏闪烁。

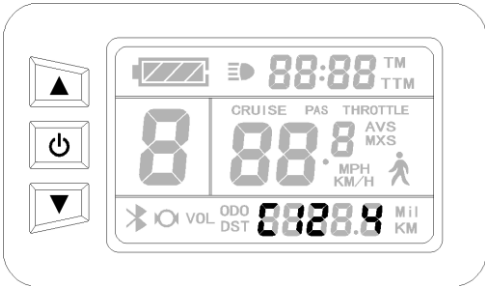

C12参数设置界面

C12为控制器最低工作电压调整(欠压值微调)设置，默认值为4，设置范围0-7，短按 ⬆ 键(UP)或 ⬇ 键(DOWN)选择。

C12参数定义表：

C12值	最低电压值(V)
------	----------


	24V控制器	36V控制器	48V控制器
0	默认值-2V	默认值-2V	默认值-2V
1	默认值-1.5V	默认值-1.5V	默认值-1.5V
2	默认值-1V	默认值-1V	默认值-1V
3	默认值-0.5V	默认值-0.5V	默认值-0.5V
4	默认值20V	默认值30V	默认值40V
5	默认值+0.5V	默认值+0.5V	默认值+0.5V
6	默认值+1V	默认值+1V	默认值+1V
7	默认值+1.5V	默认值+1.5V	默认值+1.5V

C12默认值为4，即控制器的最低工作电压值(欠压值)；设置为5时，默认值加0.5V，设置为3时，默认值减0.5V，以此类推。

C12参数设置完成，短按 ⏻ 键(SW)，进入C13参数设置界面。

○ C13控制器ABS刹车及反充电控制参数设置

进入C13参数设置，C13参数栏闪烁。

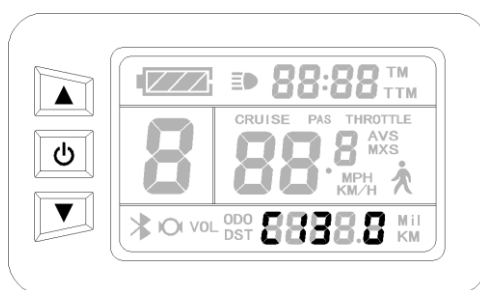

C13参数设置界面

C13为控制器ABS刹车及反充电控制参数设置，默认值为0，设置范围0-5，短按 ▲ 键(UP)或 ▼ 键(DOWN)选择。

C13参数定义表：

C13值	ABS刹车强度	能量回收效率
0	无	无
1	刹车强度1级	能量回收效率最佳
2	刹车强度2级	能量回收效率一般
3	刹车强度3级	能量回收效率较差
4	刹车强度4级	能量回收效率差
5	刹车强度5级	能量回收效率很差

C13推荐值为1，其它值需慎用选择。


务必注意：

1. 刹车强度等级越高，刹车强度越大，对电机轴的损伤也越大。
2. 如果电池带BMS功能，禁止使用此功能。

C13参数设置完成，短按 ⏻ 键(SW)，进入C14参数设置界面。

○ C14助力微调参数设置

进入C14参数设置，C14参数栏闪烁。

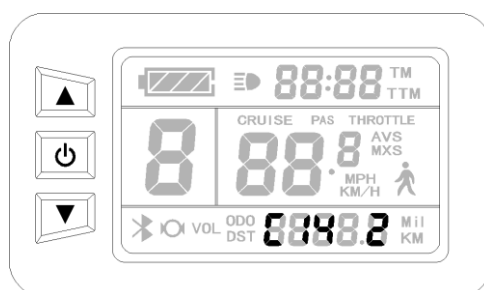

C14参数设置界面

C14为助力微调参数设置，默认值为2。助力档位可在1-4档，且P3等于1时有效。设置范围1-3，短按 ▲ 键(UP)或 ▼ 键(DOWN)选择。

C14参数定义表：


C14值	智能脚踏电机助力强度
1	电机助力强度弱
2	电机助力强度一般
3	电机助力强度较强

C14参数设置完成，

○ C15助推速度参数设置

进入C15参数设置界面，C15参数栏闪烁。

C15为助推速度参数，默认值为6。设置范围4-6，短按▲键 (UP) 或▼键 (DOWN) 选择。

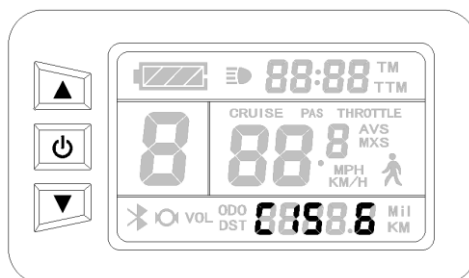

C15参数定义表：

C15值	助推速度
4	助推4Km/H
5	助推5Km/H
6	助推6Km/H

C15参数设置完成，短按⏻键 (SW)，仪表再次进入C1参数设置界面。

或长按⏻键 (SW) 约2秒钟，保存设定值并退出C参数设置环境，返回显示界面一。或者再同时按▲键 (UP) 和▼键 (DOWN)，进入L参数设置。

L 参数设置

○ L1 参数设置

在参数界面下，数值闪烁，进入L1设置状态。设置范围0-3，短按

键 (UP) 或 键 (DOWN) 选择。


L1 参数适用于自动欠压控制器。出厂 L1 默认 0。

L1=0, 自动欠压控制器, 可以根据电池电压自动选定欠压值。

L1=1, 自动欠压控制器的欠压值被强制确认为 20V。

L1=2, 自动欠压控制器的欠压值被强制确认为 30V。

L1=3, 自动欠压控制器的欠压值被强制确认为 40V。

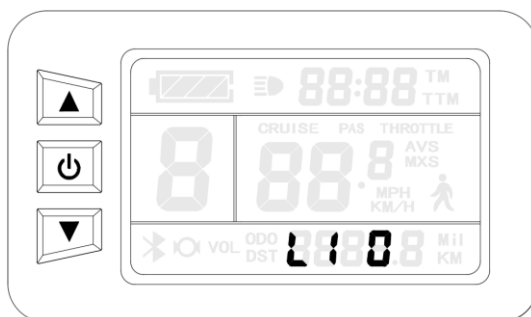

L1参数设置完成，短按键 (SW)，进入L2设置。

○ L2 参数设置

在参数界面下，数值闪烁，进入L2设置状态。设置范围0-1，短按


键 (UP) 或 键 (DOWN) 选择。

L2 参数适用于超高速电机控制器。出厂 L2 默认 0。

参数 P1 参数大于 255 时，启用 L2 参数。结合 P1 使用

L2=0, P1 参数设定为计算值。

L2=1, P1 参数设定为计算值的 1/2。

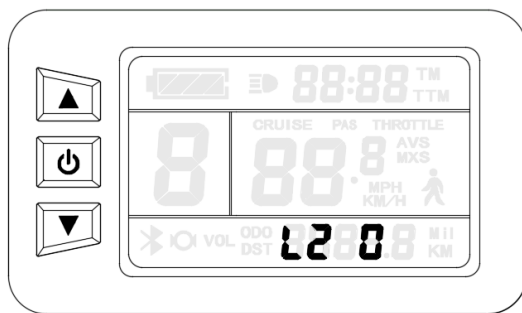

L2 参数设置完成，短按 ⏻ 键(SW)，进入 L3 设置。


○ L3 参数设置

在参数界面下，数值闪烁，进入L3设置状态。设置范围0-1，短按 ⬆ 键 (UP) 或 ⬇ 键 (DOWN) 选择。

L3 参数适用于双模控制器。出厂 L3 默认 1。

L3=0，控制器仅在电机霍尔出现故障时启用无霍尔模式。

L3=1，双模控制器根据系统优化选择运行模式。

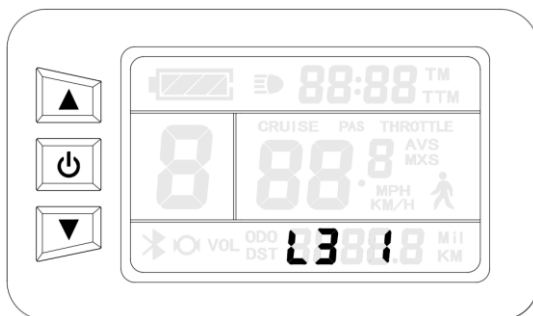

L3 参数设置完成，短按 ⏻ 键(SW)，数值停止闪烁，长按 ⏻ 键(SW)约 2 秒钟，退出设置环境并保存设定值，返回显示界面一。

○ 退出C参数设置


在十四项C参数的设置中，当每项设置完成后，如果长按 ⏻ 键 (SW) 约2秒钟，均可退出设置环境并保存设定值，返回显示界面一。

在每项参数设置界面下，如果时间超过1分钟未对仪表实施按钮操作，仪表将自动返回显示界面一，本次设定值无效。


参数复制

将本公司生产的任意一台KT-LCD7型仪表根据需要设定好各项参数(包括常规项目参数、P参数、C参数和L参数)，并按“C11仪表属性设置”的方法将仪表设置成为一台数据源。

按图所示，用专用连接线将待拷贝 LCD7 型仪表与之正确连接。

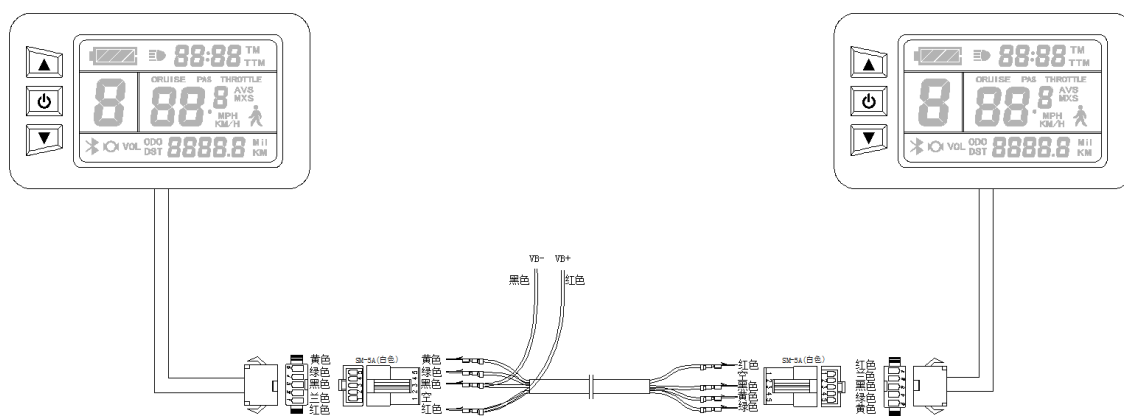


仪表参数复制连线图

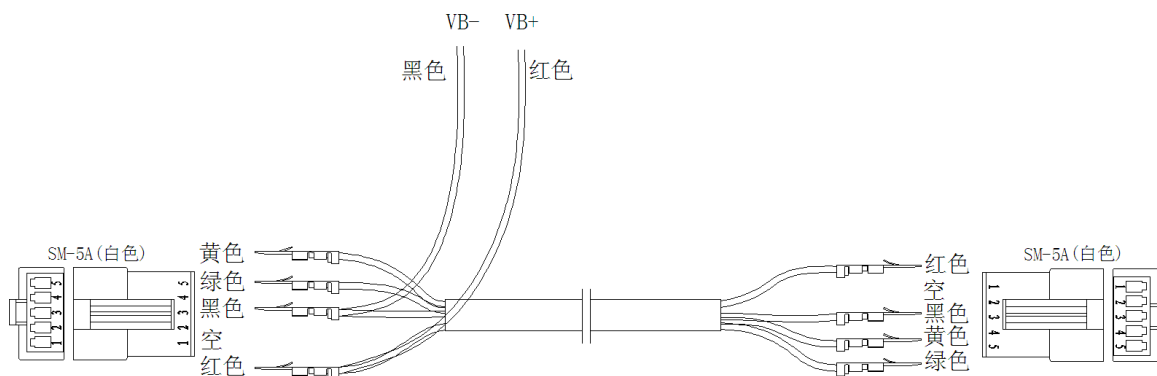

专用连接线

打开数据源仪表电源。电源为 48V 或 36V 或 24V 均可 (VB+接电源正极)。将待拷贝仪表连接好后，长按 ⏻ 键(SW)，仪表开机。开机后 5 秒钟内，同时按 ▲ 键(UP)和 ▼ 键(DOWN)约 2 秒钟，仪表参数复制完成。如复制正确，待拷贝仪表会显示如下界面。

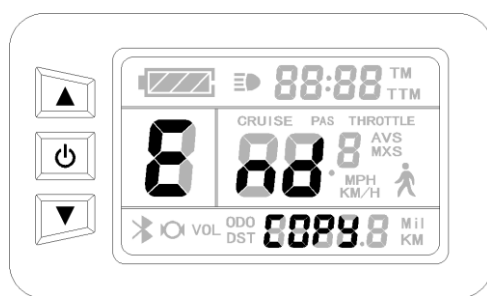

完成参数复制界面

务必注意：C9 开机密码和 C11 仪表属性二项不能复制。此外，LCD7 型仪表只能复制同类型仪表参数。

用户设置注意事项

进入用户设置环境后，如果时间超过 1 分钟未对仪表实施按钮操作，仪表将自动退出设置环境，本次设定值无效。

仪表出厂参数的设置值和默认值可根据用户的要求而设定，在调整仪表参数时，采用“**C10 自动恢复出厂设置**”的方法恢复。

所有特殊功能控制器，力矩控制器，参数功能以实际测试为准。

版本信息

KT_LCD7_V3.2

2025 年 7 月 22 日发布